

EDIFICACION: OBRAS COMPLEMENTARIAS

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|--------------------------------|--|
| Estacionamiento (zona Oriente) | El pavimento asfaltico presenta ondulaciones, y agrietamiento. Solicitar pruebas de compactación y lavado asfaltico. |
| | Falta ejecutar sardineles en estacionamiento (lado izquierdo) |

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|------------------------------------|--|
| Veredas de concreto (zona Oriente) | Veredas agrietadas |
| | Juntas de Asfalto presentan mal acabado y en algunos casos falta rellenar. |
| | Sardineles agrietados, faltan rellenar juntas |
| | Veredas de piedra lavada presentan mal acabado. |
| | Tapas de concreto se encuentran a desnivel con respecto al NPT de veredas. |

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|-------------------------------------|--|
| Carpintería metálica (zona Oriente) | Barandas metálicas presentan mal acabado |
| | Presenta oxido |

PISTA ATLETICA

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|-----------------------------|---|
| PISTA ATLETICA | No se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico. |
| | No se han ejecutado las cunetas en el borde interno de la pista |
| | No cumple con las medidas reglamentarias |
| | Presenta hundimientos en su superficie. No tiene uniformidad en su acabado. |
| | Presencia de emanaciones de la carpeta asfáltica. |
| | No cuenta con detalles de disciplinas deportivas (salto largo, lanzamiento de disco, jabalina, bala, martillo, salto con garrocha, entre otros) |

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|-------------------------------|--|
| Cancha sintética de futbolito | |
| | |
| | |
| | Las graderías presentan agrietamientos. |
| | Muro de albañilería detrás de graderías: falla por deslizamiento de la base. |

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|---------------------------------------|---|
| (SS-HH) Cancha sintética de futbolito | Friso de volado se encuentra agrietado. |
| | Completar pintura en puertas de madera |
| | |
| | |
| | |

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|-------------------------------|--|
| Cancha sintética de futbolito | No se ha colocado arena sílice |
| | Se requiere los certificados de calidad y garantía del producto. |
| | No cumple las especificaciones técnicas del expediente Técnico. |
| | |
| | |

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|-----------------------------|--|
| Cobertura Liviana | El diseño de la cobertura no corresponde al Expediente Técnico: Se ha modificado el diseño de la estructura metálica y de la cobertura liviana. |
| | No se tienen pruebas de control de calidad de soldadura (prueba de líquidos penetrantes en los elementos soldados) |
| | Los apoyos metálicos de los tijerales no han sido convenientemente empotrados en las columnas de concreto, existiendo un vacío entre el concreto y la base el cual ha sido rellenado con mortero de cemento arena y presenta agrietamientos. |
| | En la tribuna Oriente se han provisto columnas metálicas para el apoyo de los tijerales, los cuales no corresponden al expediente técnico. Dichos elementos se encuentran en franco proceso de oxidación. |
| | Las planchas de policarbonato instaladas |

| | |
|--|---|
| | presentan características diferentes. Uniformizar. |
| | |

REMODELACIÓN DE TRIBUNA ORIENTE

| UBICACIÓN / AMBIENTE | OBSERVACION |
|-----------------------------|--|
| SSH | No se han realizado trabajos de mejoramiento |
| | No se han cambiado los aparatos sanitarios |
| | Las paredes no cuentan con revestimiento cerámico |
| | Las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado, tanto en sistema de alumbrado y tomacorriente. |
| | No se han realizado trabajos de pintura en muros interiores. |
| | La carpintería metálica se encuentra en estado de oxidación |